

**WAX FUTURE WF5
WAX FUTURE WS5**

Návod k obsluze



78-520-514
23.08.2016

WAX FUTURE WF5
WAX FUTURE WS5

Protokol o převzetí stroje a jeho uvedení do provozu

Uvedení do provozu přes:

Datum:

Zákazník

Č. zákazníka

Místo

UL.

Země

Typa:

Pořadové číslo:

Č. typu:

Rok výroby:

Verze-SW:

Chladicí systém

Poměr směsí:.....%

Hodnota pH:

Zaškolení pro stroj podle návodu pro obsluhu

Bezpečnostní předpisy

Výměna nástroje,

Ovládací prvky

Nástroj znovu nastavit

Nastavovací parametry

Údržba a péče

Chyba náprava

Chladicí systém

Převzetí stroje

Standardní programy WINTERSTEIGER byly prováděny na zkušebním okruhu a schváleny a používány následující parametry:

Základna opravy

Teplota.:

°C

Posuv:

m/min

Tlak:

N

Broušení pásem

pred jemné

počet otáček:

Upm

Posuv:

m/min

Tlak:

N

.....Upm

.....m/min

.....N

.....N

Broušení kamenem

pred jemné

počet otáček:

Upm

Posuv:

m/min

Tlak:

N

.....Upm

.....m/min

.....N

.....N

Struktura



pred jemné

počet otáček:

Upm

Orovnat:

mm/s

Sklon:

°

.....Upm

.....mm/s

.....°

.....°

Přistavení:

.....°

BH-broušení disky

pred jemné

počet otáček:

Upm

Posuv:

m/min

Tlak:

N

.....Upm

.....m/min

.....N

.....N

Úhel:

.....°

SH-broušení disky

pred jemné

počet otáček:

Upm

Posuv:

m/min

Tlak:

N

.....Upm

.....m/min

.....N

.....N

Úhel:

.....°

SH-leštění

počet otáček:

Upm

Posuv:

m/min

Tlak:

N

.....Upm

.....m/min

.....N

.....N

Úhel:

.....°

Osstříhnout výronky/leštění/voskování

Teplota.:

°C

Posuv:

m/min

Tlak:

N

Opracovanýchlyží/snowboardů. Ochranná zařízení kompletní a funkční!

Zaškolené osoby

Zaškolené osoby potvrzují svým podpisem, že se zúčastnili školení a v plné míře jej pochopili

TISKACÍMI PÍSMENY

PODPIS

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Poznámky:

Podpis zaškoleného personálu

Datum

Podpis majitele nebo jeho zástupce

Svým podpisem potvrzují (potvrzujeme) řádnou funkčnost výše jmenovaných strojů.

Obsah:

1	Úvod	6
2	Stanovený způsob použití	6
3	Všeobecná upozornění	7
3.1	Vysvětlivky symbolů v příručce	7
3.2	Bezpečnostní předpisy	7
3.2.1	Zásady bezpečnosti	7
3.2.2	Všeobecné bezpečnostní pokyny	7
3.2.3	Bezpečnostní pokyny pro přepravu	7
3.2.4	Bezpečnostní upozornění pro provozovatele	8
3.2.5	Bezpečnostní pokyny pro personál obsluhy	8
3.2.6	Bezpečnost k provozu	9
3.2.7	Bezpečnostní pokyny pro údržbu, péči a odstraňování poruch	9
3.2.8	Bezpečnost při práci na elektrickém zařízení	9
3.3	Osobní ochranné vybavení	10
3.4	Výstražná upozornění	10
3.5	Účel použití	10
4	Technický popis	11
4.1	Přehled stroje	11
4.1.1	Rozsah dodávky	11
4.2	Montáž – sestavení	13
5	Ovládací prvky	14
6	Uvedení do provozu	16
6.1	Zapnutí	16
6.2	Provoz	16
7	Údržba	17
8	Odstraňování poruch	17
9	Náhradní díly	18
10	Technické údaje	19
11	Uložení	19
12	Odstavení a likvidace	19
13	Poznámky	20
14	Prohlášení o shodě	21

1 Úvod

Před prvním uvedením stroje do provozu se musí operátor a osoba, odpovědná za stroj, s obsahem tohoto návodu k obsluze, který doplňuje doklady školení, seznámit.

Na škody, ke kterým dojde následkem nedbalosti pokynů a upozornění v návodu k použití, se záruka nevztahuje. Uživatel stroje je zákonně povinen dodržovat předpisy příslušné země pro úrazovou prevenci.

Kromě toho se s tímto návodem k obsluze musí zacházet důvěrně. Smí se poskytnut pouze oprávněným osobám. Přenechání třetím osobám je povoleno pouze po písemném souhlasu firmy Wax Future.

Všechny doklady jsou chráněny ve smyslu autorského práva. Předávání a rozmnožování těchto dokladů, i pouze ve výjimečných, jakož i zužitkování a sdělování jejich obsahu je zakázáno, pokud není výslovně písemně povoleno.

Nezachování předpisů je trestné a zavazuje k náhradě způsobené škody. Firma Wax Future si vyhrazuje všechna práva k uplatnění práv průmyslového vlastnictví.

2 Stanovený způsob použití

Tento stroj je koncipován výhradně pro voskování lyží skialpových, na túry, běžeckých, skokanských a snowboardů (stanovený účel použití). Jakékoli jiné použití je neúčelové použití. Za škody z toho plynoucí výrobce neručí. Riziko za neúčelové použití spočívá na samotném uživateli.

Účelové použití zahrnuje také dodržování ustanovení pro provoz, údržbu a péči, předepsaných výrobcem.

Při použití fluorovaných nebo jiných vosků, které při zahřátí uvolňují škodlivé plyny, se smí přístroj provozovat jen při použití systému odtahu par.

Podrobnější informace je potřeba si vyžádat u výrobce vosku.

Musí se dodržovat příslušné předpisy pro úrazovou prevenci jakož i ostatní všeobecně platná bezpečnostně technická a pracovní zdravotní pravidla.

Svévolné změny na stroji vylučují záruku výrobce za škody, které z nich vyplývají.

Neustále se snažíme naše výrobky vylepšovat a z toho důvodu si vyhrazujeme právo provést všechny změny a vylepšení, jež považujeme za účelné. Povinnost, aplikovat tyto změny rovněž na dříve dodané stroje a zařízení, s tím však není spojena.

Všechny ilustrace, rozměry a hmotnostní údaje v návodu k obsluze jsou nezávazné.

3 Všeobecná upozornění

3.1 Vysvětlivky symbolů v příručce



POZOR indikuje ohrožení s nízkým stupněm rizika, které, pokud nebude vyloučeno, může mít za následek malé až středně těžké zranění.



Zde se jedná o zvláštní pokyn k praktické činnosti resp. všeobecné doporučení.

Tento návod k obsluze je součástí stroje. Z toho důvodu se dodavatelům nových a použitých strojů doporučuje písemně dokumentovat, že tento návod k obsluze byl dodán současně se strojem. Tento návod k použití usnadňuje uživateli zapracování a práci na stroji.

Uživatel si musí před zahájením práce přečíst návod k obsluze a porozumět mu.



Wax Future WF5/WS5 smí obsluhovat jen osoby, které jsou si vědomy specifického ohrožení, jako je vznik tepla a jeho následky.



Wax Future WF5/WS5 nesmí zůstat během provozu bez dozoru. V případě chybné funkce by mohlo dojít k požáru.

V kapitole o údržbě najdete rady, jak můžete stroj udržet plně funkční po mnoho let. Kromě toho poukazuje tento návod k obsluze na (možná) nebezpečí.

3.2 Bezpečnostní předpisy

3.2.1 Zásady bezpečnosti

- Tento stroj je konstruován podle nejnovějšího stavu techniky a osvědčených bezpečnostně technických předpisů. Přesto může při jeho použití dojít k ohrožení uživatele nebo třetích resp. ke škodám na stroji a k jiným věcným škodám, jestliže
 - je stroj obsluhován neškoleným nebo neinstruovaným personálem,
 - je stroj používán neúčelově,
 - se péče nebo údržba stroje provádí neodborně.

3.2.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Stroj zapojte do uzemněné zásuvky s proudovým chráničem.
- Připojovací hodnoty najdete na typovém štítku.
- Přístroj nesmí během používání ani uskladnění přijít do kontaktu s vodou, příp. vlhkostí.
- Se strojem nepracujte, pokud jste nesoustředění, příp. pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
- Stroj se smí používat jen s originálními náhradními díly a spotřebním materiálem Wax Future. Použití cizích komponent je na vlastní nebezpečí a odpovědnost provozovatele, záruka na stroj tím zaniká.
- V pracovním prostoru se nesmí vyskytovat hořlavé materiály.
- Využívání stroje mimo oblast správného použití představuje chybné použití.

3.2.3 Bezpečnostní pokyny pro přepravu

- Mějte na zřeteli symboly na baleních.
- Převážné škody a/nebo chybějící díly okamžitě oznamte dodavateli.

3.2.4 Bezpečnostní upozornění pro provozovatele

- Kromě závazných předpisů úrazové prevence a bezpečnosti práce, platných v zemi použití a na místě určení, dodržujte také osvědčená odborně technická pravidla pro bezpečnou a odbornou práci.
- Provozovatel je povinný zavázat personál obsluhy k nošení osobní ochranné výstroje.
- Uchovávejte prostředky první pomoci (lékárničky atd.) v dosahu! Oznamte stanoviště a instruujte v obsluze hasicích zařízení. Pamatujte na možnosti hlášení požárů a protipožární ochrany.
- Provozovatel/uživatel stroje nesmí bez povolení firmy Wax Future provádět žádné změny, nastavby a přestavby stroje, které by mohly znamenat újmu bezpečnosti!
- Nasazujte pouze vyškolený nebo instruovaný personál. Stanovte jasně příslušné odpovědnosti personálu za obsluhu, technickou přípravu, údržbu a opravu! Odpovědnost za stroj a personál svěřte jednomu strojníkovi. Personál, který je ve školení, výuce, nebo který je právě instruován, nebo který je ve všeobecném učebním poměru, smí na stroji pracovat pouze za nepřetržitého dozoru zkušeného odborníka!

3.2.5 Bezpečnostní pokyny pro personál obsluhy

- Návod k obsluze musí být neustále v dosahu na místě použití stroje!
- Dodržujte příslušné předpisy pro úrazovou prevenci a ostatní všeobecně uznávaná bezpečnostně technická a pracovní zdravotní pravidla.
- Stroj se smí používat pouze v technicky bezvadném stavu a podle jeho určení, s vědomím bezpečnosti a nebezpečí za dodržování tohoto návodu k použití! Odstraňte neprodleně poruchy, jež by mohly znamenat újmu bezpečnosti!
- Operátor je povinen nosit osobní ochrannou výstroj!
- Při všech pracích, týkajících se provozu, technické přípravy a seřizování stroje a jeho ochranných zařízení, mějte na zřeteli procesy zapínání a vypínání jakož také nouzového vypínání podle návodu k použití!
- Při inspekci, údržbě a opravě stroje mějte na zřeteli preventivní bezpečnostní opatření, předepsaná v rámci těchto činností!
- Vznikající IR – tepelné záření je zdraví neškodné, přesto by nemělo docházet k přímému vizuálnímu kontaktu s IR hořákem!
- Wax Future GmbH nepřebírá odpovědnost za škody na lyžích nebo snowboardech v důsledku přehřátí.

3.2.6 Bezpečnost k provozu

- Provoz stroje je povolen pouze vyškoleným osobám.
- Stroj se smí uvádět do provozu pouze ve smontovaném a provozuschopném stavu.
- Stroj se smí používat jen v suchých prostorách. Bezpodmínečně je třeba dbát na pevnou montáž.
- Stroj se smí provozovat pouze tehdy, když jsou všechna ochranná a bezpečnostně technická zařízení, jako např. odnímatelné ochranné kryty a pevné krycí panely na svém místě a plně funkční! V prostoru práce se nesmí vyskytovat hořlavé materiály.
- Nejméně jednou za den stroj kontrolujte, zda nejsou patrná zřejmá poškození či závady! Pokud by přístroj vykazoval závady, v žádném případě jej nespouštějte!
- Pokud je síťový kabel poškozený, stroj nepoužívejte.
- Stroj netahejte za síťový kabel a kabel ani nepoužívejte k vytažení zástrčky ze zásuvky. Síťové kabely chraňte před horkem, olejem a ostrými hranami.
- Nenechávejte stroj za provozu nikdy bez dozoru!
- Dbejte na procesy zapínání a vypínání, mějte na zřeteli kontrolky podle návodu k použití!
- Noste příslušný pracovní oděv:
 - vrchní oděv s dlouhými rukávy
 - dlouhé kalhoty
 - ochranné rukavice z vhodného materiálu
- Z funkčních důvodů dochází na stroji k odpovídajícímu zahřívání. Stroje se proto dotýkejte pouze na určených rukojetích.
- Dbejte na dostatečný přívod čerstvého vzduchu do místnosti! Ve špatně větraných prostorách použijte odsávání.

3.2.7 Bezpečnostní pokyny pro údržbu, péči a odstraňování poruch

- Dodržujte předepsané nebo v návodu k použití udané lhůty pro pravidelné zkoušky/inspekce.
- Opravy stroje smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.
- Veškerá údržba a péče je přípustná pouze při odpojeném napájení elektrickou energií.
- Zajistěte bezpečné a ekologicky šetrné zneškodnění provozních a pomocných materiálů a výměnných dílů.

3.2.8 Bezpečnost při práci na elektrickém zařízení

- V případě poruch na elektrickém zařízení stroje vypněte stroj neprodleně hlavním vypínačem!
- Práce na elektrickém zařízení stroje smí provádět pouze elektrikář v souladu s elektrotechnickými pravidly! Přístup k elektrickému zařízení stroje a práce na něm je povolena pouze elektrikáři.



- Smí se používat pouze originální pojistky s předepsanými pojistkovými hodnotami! Nikdy neopravujte a nepřemostňujte vadné pojistky. Vyměňujte pojistky pouze za pojistky stejného typu.
- Bezvadné uzemnění elektrické instalace musí být zaručeno systémem ochranných vodičů.
- Síťová zástrčka musí být neustále přístupná, aby ji bylo možné v případě nebezpečí vytáhnout.
- Musí být dodržovány místní zákony a normy týkající se napájecího napětí a jištění.

3.3 Osobní ochranné vybavení

Noste ochranné vybavení: ochranný oděv, rukavice



3.4 Výstražná upozornění


	Před uvedením do provozu si přečtěte a dodržujte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny!
	Pozor! Horký povrch!

3.5 Účel použití

Stroj se smí používat výhradně k tavení lyžařských vosků pro voskování skluznic lyží skialpových, na túry, běžeckých, a snowboardů.

4 Technický popis


4.1 Přehled stroje

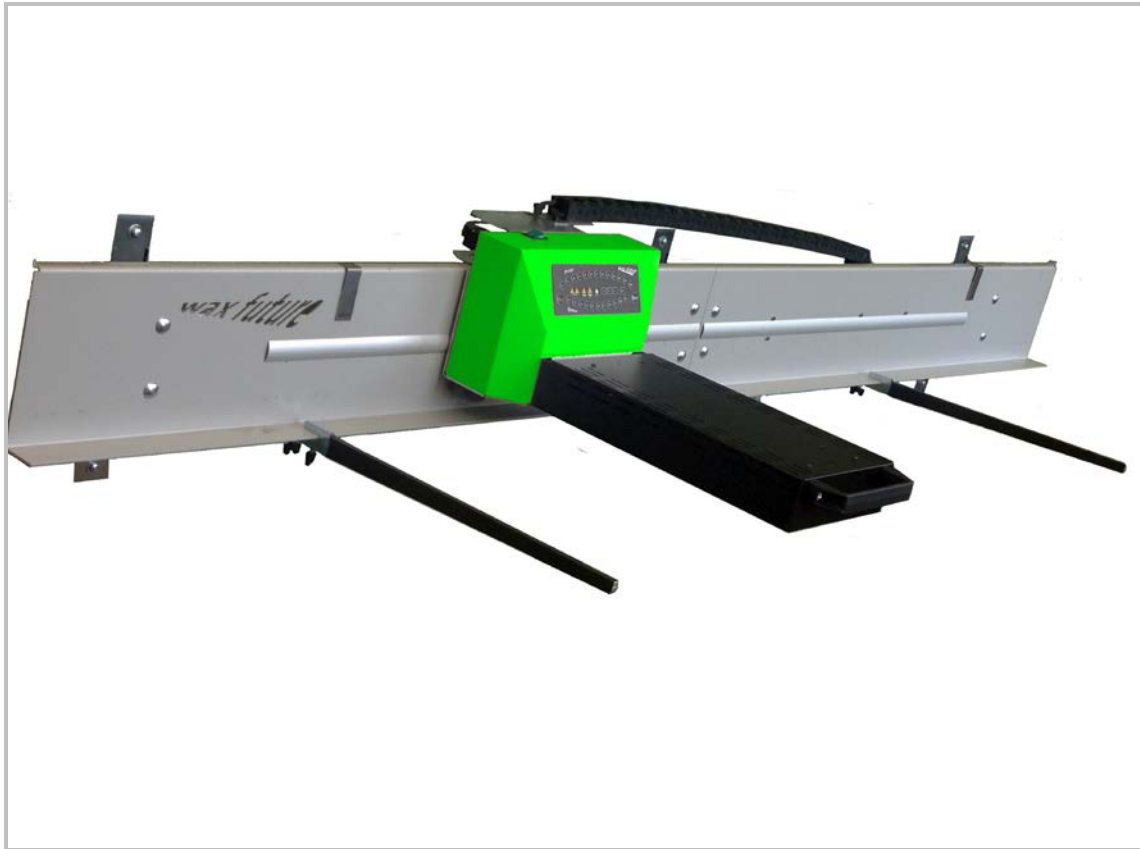

4.1.1 Rozsah dodávky

Stroj se skládá z těchto jednotlivých dílů.


- Před montáží se musí zkontrolovat úplnost těchto dílů a jejich případné poškození.
- Uvědomte si, že fotografie výrobku se může od vašeho přístroje lišit v závislosti na typu.

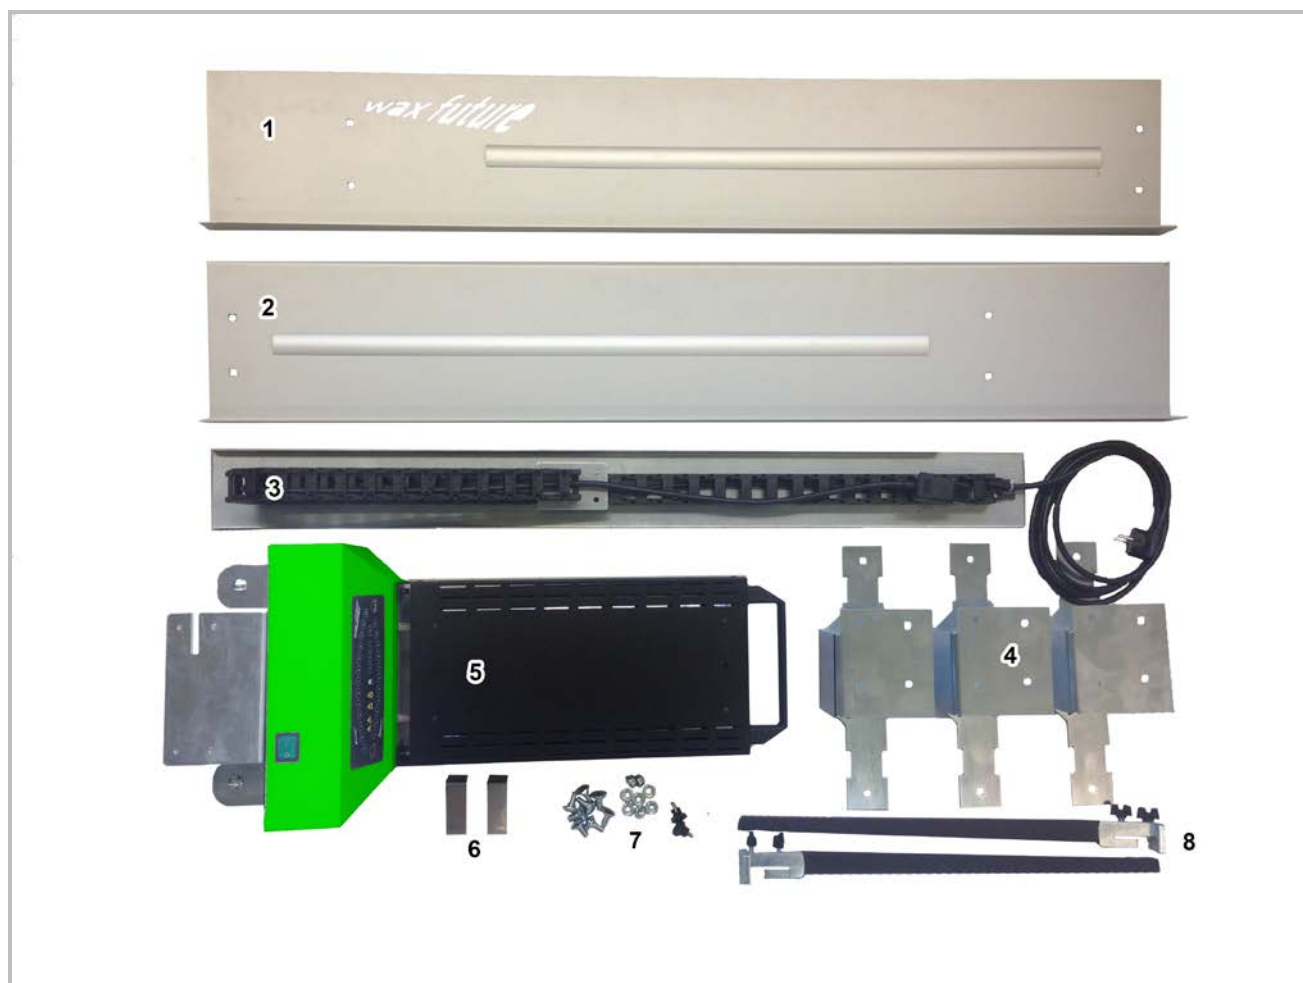

1	Vodicí kolejnice levá	1 ks
2	Vodicí kolejnice pravá	1 ks
3	Energetický řetěz s přívodním kabelem a opěrou	1 ks
4	Nástěnný držák	3 ks
5	Jednotka hořáku	1 ks
6	Magnetický držák	2 ks
7	Šroub pantu M8 s maticí	8 ks
7	Magnet pro XC provoz	8 ks
7	Rýhovaný šroub energetického řetězu k jednotce hořáku	2 ks
8	Opěry lyží	2 ks

4.2 Montáž – sestavení

- 1) Vyrtejte do stěny vodorovně montážní otvory podle vrtací šablony.
 - Stěna musí být dostatečně stabilní, aby unesla uvedené zatížení.
 - Velikost otvorů je 8 mm, šrouby do stěny nejsou předmětem dodávky.
 - Aby přechod mezi vodicími kolejkami probíhal přímočaře, musí být stěna rovná.
 - Kvůli ergonomické práci doporučujeme výšku nad podlahou mezi 1300 a 1600 mm.

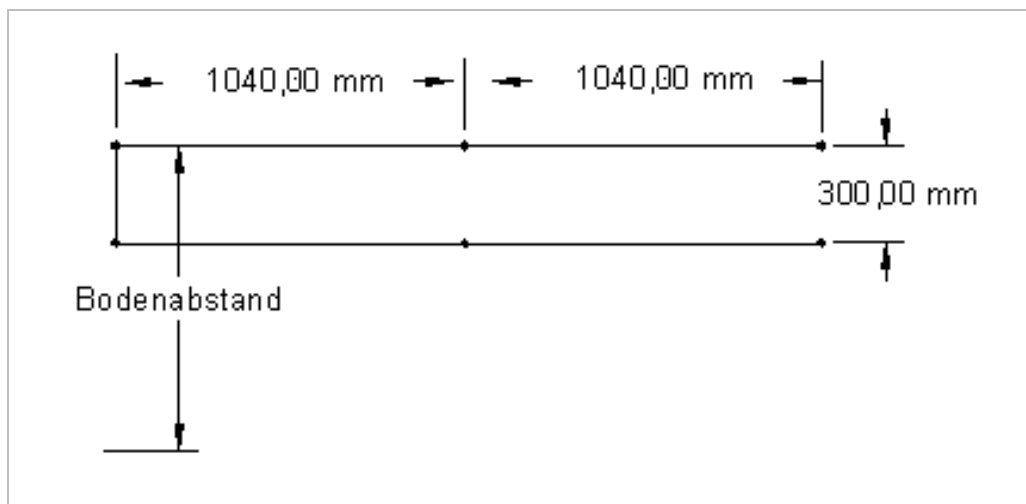

- 2) Přišroubujte nástěnný držák na stěnu.
- 3) Spojte obě vodicí kolejnice s nástěnnými držáky a šrouby pantů.



Je důležité, aby vodicí kolejnice měly hladký přechod a jednotka hořáku mohla tak přes ně nerušeně přejíždět.

- 4) Vložte opěrný plech s energetickým řetězem.
- 5) Zasuňte opěry lyží a zafixujte je ve vhodné poloze.
- 6) Zavěste jednotku hořáku.
- 7) Zafixujte energetický řetěz rýhovaným šroubem a zapojte.


5 Ovládací prvky





- Síťový vypínač na horní straně



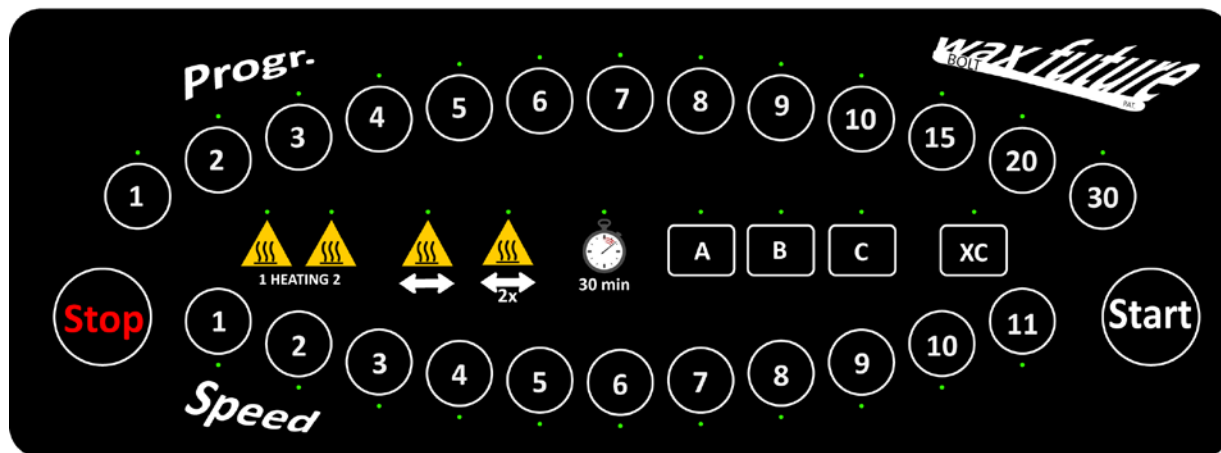








Po skončení prací by se měl z bezpečnostních důvodů vypnout.

Ovládací panel




	Programy Zde je možné vybrat požadovaný počet voskovacích pochodů od 1 do 30.
	Rychlost Zde můžete nastavit rychlost posuvu.  Rychlost zpětného pohybu nelze změnit.
	Tlačítko Start Spouští proces voskování s nastavenými parametry.

	<p>Tlačítko Stop Okamžitě zastaví proces voskování.</p>
	<p>Heating 1, 2 Výběr, zda voskování probíhá s jedním nebo oběma hořáky</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Heating 1 aktivuje levý hořák ▪ Heating 2 aktivuje pravý hořák
	<p>Topení Výběr, zda zpětný pohyb probíhá s topením nebo bez topení.</p>
	<p>Topení retour Při prvních dvou voskovacích pochodech je aktivováno topení retour.</p>
	<p>Automatické spuštění Po přestávce 30 min se znovu spustí proces voskování. Když je proces voskování hotový a tlačítko automatického spuštění aktivované, začne tlačítko blikat.</p>
	<p>Uložení programu A, B, C Zde je možné uložit a vyvolat 3 různé procesy voskování.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Uložení: Nastavte požadované parametry. Poté stiskněte tlačítko A, B nebo C po dobu 3 s, aby se data uložila. Během stisknutí tlačítka bliká a po úspěšném uložení dat zhasne. ▪ Načtení: Krátkým stisknutím se uložený program načte (tlačítko svítí) a jednotlivé parametry ukazují uložené hodnoty.
	<p>„Cross Country“ - XC Když je XC aktivní, reaguje stroj na magnety na zadní straně.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Magnet nahoře: od tohoto bodu se pohyb zrychlí o 2 stupně; ▪ Magnet dole: od tohoto bodu se pohyb zpomalí o 2 stupně; ▪ Magnet nahoře a dole ve stejném bodu: VYPNE/ZAPNE hořáky
	<p>Magnety se mohou libovolně kombinovat, takže (minimální vzdálenost 5 cm) špičky lyže jsou přejížděny rychleji (studenější), aby se zabránilo přehřátí. Pro lepší výsledek voskování je zbytek přejížděn pomaleji a u „stoupací zóny“ se hořák vypne.</p>

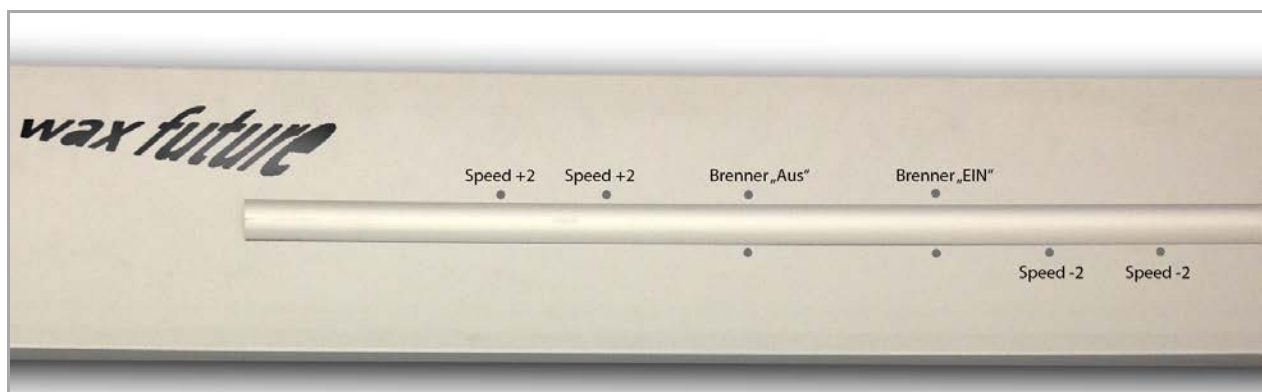


6 Uvedení do provozu

6.1 Zapnutí

 První test funkce musí probíhat bez lyže. Je třeba dbát na to, aby se v blízkosti nenacházely žádné hořlavé látky a dráha pohybu vodicích saní byla volná.

1) Zkontrolujte hořák a reflektor na znečištění.

 Částečky nečistot by se mohly při provozu napékat na reflektor nebo tyč hořáku a poškodit je. Popřípadě vyčistěte čisticím prostředkem na sklo.

2) Zapojte síťový kabel do vhodné zásuvky (230 V AC 50/60 Hz, externí jistič 16 A).

3) Zapněte síťový vypínač.

4) Nastavte tlačítkem Program 1 počet voskovacích pochodů, tlačítky HEATING hořáky a tlačítky Speed rychlost.

5) Spusťte stroj tlačítkem Start.

- Jednotka hořáku nyní jede se zapnutým topením a nastavenou rychlostí na levou stranu až k magnetickému držáku, otočí se a jede zpět až k pravému magnetickému držáku.



Hořák na dolní straně dosahuje při provozu velmi vysokých teplot, které mohou vést k těžkým popáleninám. Po použití dodržte také fázi chladnutí, aby se ani zde nemohly zranit jiné osoby, nebo toto nevedlo k nebezpečí požáru!

6.2 Provoz

1) Položte dolů pár předvoskovaných lyží nebo snowboard.

Brzda vázání musí být uvázána dole.

2) Zapněte síťový vypínač a nastavte požadovaný počet voskovacích pochodů, hořáky, druh topení a rychlost.

3) Spusťte stroj tlačítkem Start.

4) Voskovací proces se spustí s nastavenou rychlostí tak, že se zapne topení a vodicí saně jedou doleva. U levého magnetického držáku dojde k zastavení a s vypnutým topením (podle výběru) následuje rychlý přejezd do pravé polohy. Po příjezdu sem začíná další proces voskování (podle nastavení).

Tento postup se musí opakovat tak dlouho, dokud se vosk na lyži nezkapalní a není dosaženo požadovaného výsledku.



Počet cyklů závisí na rychlosti, teplotě místnosti resp. lyže, druhu vosku a může se pohybovat od 1 do 30.



Lyže nebo snowboard by se neměly přehřívat, protože to může vést k neopravitelnému poškození lyže a tudíž jejímu zničení. Pracujte zpočátku s vyšší rychlostí a větším počtem cyklů, abyste se přiblížili k optimální teplotě povrchu.

- Wax Future GmbH nepřebírá odpovědnost za škody na lyžích nebo snowboardech v důsledku přehřátí.

- Zásadně platí: čím vyšší rychlost, tím šetrnější pro lyži.
- Pomocí Stop lze provoz kdykoli ukončit.

7 Údržba

Stroj je velmi nenáročný na údržbu, nicméně je třeba dodržovat několik zásad:

- 1) Vodicí kolejnice musí být prostá tuku a vosku, jinak nemůže hnací kolo zabírat a jednotka hořáku zůstává při provozu stát nad lyží a může ji zničit. Proto by se měla vodicí kolejnice a hnací guma pravidelně odmašťovat čističem na okna.
- 2) Hnací guma se musí pravidelně kontrolovat, zda není popraskaná a správně sedí a případně vyměnit. Hnací guma je opotřebitelný díl a nevztahuje se na ni záruka.
- 3) Reflektor a hořáky se musí udržovat v čistotě. Nečistoty se mohou napékat. Reflektor by již nemohl správně odrážet záření a to by mohlo vést ke špatnému výsledku voskování nebo k přehřívání hořáku.



Vlastní hořák je z technického hlediska osvětlovací prostředek a tudíž se na něj nevztahuje záruka.

8 Odstraňování poruch

Závada / problém	Příčina	Odstranění	Kód
Hořák a pohon nefungují	Síťová zástrčka není zapojená Síťový vypínač je vypnutý Zásuvka bez napětí	Zkontrolujte síťovou zástrčku, síťový vypínač nebo zásuvku	
Jednotka hořáku se nezahřívá	IR hořák vadný Hořák neaktivován (Heating 1, 2)	Vyměňte IR hořák Aktivujte hořák	
Pohon nefunguje	Elektronická deska vadná	Vyměňte elektronickou desku	
Pohon se po krátké době vypne	Reaguje monitorování chodu		2

Kód chyby: Stroj zablokuje ovládání a bliká uprostřed nad všemi tlačítky. U tlačítek programu bliká číslo.

Je nutný reset hlavním vypínačem!



Monitorování vodicích kladek provádí sledování pomocí horního vodicího kola. Jakmile otáčky motoru nesouhlasí s otáčkami kola, jednotka hořáku se automaticky vypne.

- Možnou příčinou může být:
 - vadná hnací guma
 - znečištěná kolejnice
 - kolejnice není namontovaná vodorovně
 - stroj není správně zavěšený
 - zaseknutý energetický řetěz

- jiné mechanické překážky nebo vadný jazýčkový kontakt monitorování chodu.

9 Náhradní díly

S ohledem na obrázek v 4.1.1

Číslo obrázku:	Číslo zboží:	Text:
1	WF5001	Vodící kolejnice pravá
2	WF5002	Vodící kolejnice levá
1+2	WF5003	Hliníková lišta pro XC
3	WF5004	Energetický řetěz, opěra kabelu
3	WF5005	Energetický řetěz, montážní deska nahoře
3	WF5006	Energetický řetěz
3	WF5007	Připojení kabel
3	WF5008	Připojení zdířka
4	WF5009	Nástěnný držák
5	WF5010	Saně
5	WF5011	Skříň zelená
5	WF5012	Skříň hořáku černá
5	WF5013	Reflektor
5	WF5014	IR topný zářič 1500 W / 230 V
5	WF5015	IR topný zářič 2000 W / 230 V
5	WF5016	Vypínač
5	WF5017	Zástrčka přístroje vestavba
5	WF5018	Vodící kolečko 50 x 19 mm
5	WF5019	Vodící kolečko 50 x 19 mm s hlídáním
5	WF5020	Hnací kolo
5	WF5021	Hnací guma
5	WF5022	Motor
5	WF5023	Elektronická deska ovládání motoru
5	WF5024	Elektronická deska jazýčkové kontakty
5	WF5025	Elektronická deska klávesnice
5	WF5026	Klávesnice
6	WF5027	Magnetický držák
7	WF5028	Magnet pro XC
7	WF5029	Šrouby, montáž kolejnice
8	WF5030	Opěra lyže

10 Technické údaje

Rozměry ovládací části	
Šířka	300 mm
Výška	210 mm
Hloubka	700 mm
Hmotnost	8 kg
Rozměry vodící kolejnice	
Výška	210 mm
Délka	2500 mm
Proud	až 14 A
Externí jištění	16 A
Napájecí hodnoty	
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Druh krytí	IP20 jen pro suché prostory
Výkon	
WF5	2000 W
WS5	3000 W
Rozměry - stroj	
Celková hmotnost	31 kg

11 Uložení

- Stroj se musí skladovat na suchém a čistém místě.
- Poškození nebo znečištění topné lampy nebo reflektoru se musí předejít zakrytím.

12 Odstavení a likvidace



Před odstavením a demontáží odpojte stroj od elektrického napájení nebo jakéhokoli externího pohonu. Pro demontáž používejte pouze vhodné nářadí.



Při odstavení stroje odborně rozeberte a zlikvidujte všechny součásti. Před likvidací očistěte všechny díly obsahující olej a tuk.

Olej a tuk nesmí v žádném případě uniknout do životního prostředí.

Při likvidaci součástí dodržujte specifické národní předpisy!

- Stroj odborně demontujte a rozeberte na jednotlivé součásti.
- Očistěte součásti obsahující olej a tuk.
- Součásti likvidujte podle materiálových skupin (ocel, plast, elektrické a elektronické součásti atd.).
- Olej a tuk včetně biologicky rozložitelných olejů a tuků ekologicky zlikvidujte.

13 Poznámky

Prohlášení o shodě

ES - Prohlášení o shodě

CZ

Tímto prohlašujeme, že dále uvedený označený stroj svou koncepcí a konstrukcí jakož i v provedení námi uváděném do provozu splňuje odpovídající základní bezpečnostní a zdravotní požadavky příslušné směrnice (příslušných směrnic) ES.
V případě, že bude stroj změněn bez našeho povolení, ztrácí toto prohlášení platnost.

Označení stroje

Ski/Snowboard-Wachsmaschine

Typ stroje

Wax Future 5

Sériové č.

9

Odpovídající směrnice ES

201508-XX

Směrnice o strojních zařízeních ES

EG-Maschinenrichtlinie RL 2006/42/EG
EG-EMV-Richtlinie RL 2004/108/EG
EG-Niederspannungsrichtlinie RL 2006/95/EG

Osoba odpovědná za dokumentaci

Kremmel Gernot



Datum / výrobce – podpis:

Údaje k podepsané osobě: jednatel

August 2015

WAX FUTURE WF5
WAX FUTURE WS5

Výrobce

WAX FUTURE GMBH

Johs.Kessler-Str. 25

CH-9430 St. Margrethen, Schweiz

Tel: +41 (0) 71-7401987

Fax: +41 (0) 71-7445649

www.bolt-wax-future.com

Distributor

WINTERSTEIGER AG

Johann-Michael-Dimmelstrasse 9

4910 Ried im Innkreis, Austria

Tel: +43 (0) 752 919-0

Fax: +41-(0) 752 919-55

www.wintersteiger.at